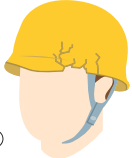
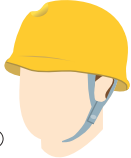
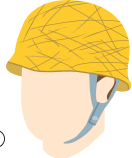


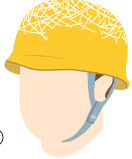
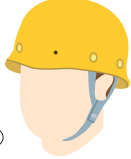
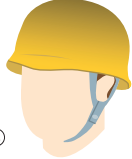
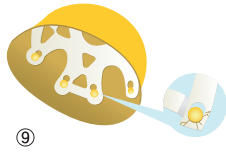



# 20のチェックポイント








下記のような保護帽及び付属品は性能が低下していますので、使用しないでください。

## ■ 帽体 (FRP製帽体 / ABS、PC、PE等の熱可塑性樹脂製帽体)



- ①  亀裂、ひび、カケ等が認められるもの
- ②  衝撃の跡が認められるもの (損傷、ひび、白化、変形など)
- ③  すりきずが多いもの
- ④  汚れ等の付着物が著しいもの
- ⑤  使用者が改造したもの
- ⑥  ガラス繊維が浮き出しているもの (FRP製)
- ⑦  内装取付鉄等が欠損したもの
- ⑧  著しい変色および光沢がなくなったもの
- ⑨  取り付け部 (ブラケット、フック等) に異常があるもの
- ⑩  変形しているもの

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常がなくても性能が低下していますので、使用しないでください。

## ■ 装着体・あごひも

- ⑪  使用者が改造したもの
- ⑫  ハンモックが伸びまたは著しく汚れているもの
- ⑬  縫い目がほつれているもの
- ⑭  ヘッドバンドが損傷しているもの
- ⑮  著しく汚れているもの
- ⑯  あごひもが損傷または著しく汚れているもの
- ⑰  ハンモックが損傷しているもの

## ■ 衝撃吸収ライナー (墜落時保護用のみ)

- ⑩ (発泡スチロール製)  変形しているもの
- ⑪ (エアライトのブロックライナー)  汚れているもの
- ⑫  著しく汚れているもの
- ⑬  きず、割れが著しいもの

※イラストは異常な状態を分かりやすくするために誇張して表現してあります。

## ヘルメットの材質・型式名称の確認の仕方

型式検定に合格している保護帽には全て、「労・検」ラベルが帽体内側に貼付されています。このラベルを見れば、ヘルメットの材質・型式名称が確認できます。

### ■ 「労・検」ラベルの一例

保護帽の型式	型式名称: 141-JZV-SH
帽体材質	保護帽 帽体材質 PC
検定取得年月	労 ( 2018.5 ) 検
検定番号	(1)TH4024 (2)TH4025 (3)TF953
製造業者名	製造業者 (株)谷沢製作所
製造年月	製造年月 2019.5
区分	(1)飛来落下物用 (2)墜落時保護用 (3)電気用7,000V以下

※2019年4月までに製造した保護帽のラベルは、和暦表記です(例:平 31.4)。

### 品番

交換用の装着体・衝撃吸収ライナーをご注文の際は、「労・検」ラベルに記載の「型式名称」をご指定ください。

※保護帽の型式名称と製品番号は異なります。  
〈例〉型式名称:141-JZV-SH 製品番号:ST#141VJ-SH

### 帽体の材質

保護帽の交換の目安は材質ごとに異なります。「労・検」ラベルに記載の「帽体材質」をご確認ください。